

METALL VA QOTISHMALARGA TERMIK ISHLOV BERISH

*NamDU, Kasb ta`limi kafedrasi professori: X.M.Akramov
Professional ta`lim o`nalishi talabasi: O. T.Mamayusupova*

Annotasiya: Mazkur maqolada texnologiya fanida o'quvchilarni Xar xil prokatlar, quymalar, bolg'alangan va shtamplab yasalgan detallarga termik ishlov berilib, qattiqligini pasaytirilsa, ularning ishlanuvchanligi oshadi, ishlov berilgandan keyin esa ularning qattiqligi, mustahkamligi, elastikligini oshirish, emirilmaydigan va charchamaydigan qilish tug'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Termik ishlov berish, Yumshatish, Normallash(me'yorlash), Toblash, Bo'shatish, Cho'yanlarga termik ishlov berish, Termik ishlov berishda sodir bo'ladigan o'zgarishlar.


Аннотация: В данной статье рассматриваются виды термической обработки различных прокатных, литых, кованных и штампованных деталей, снижении их твердости, повышении обрабатываемости, а после обработки повышении их твердости, прочности, эластичности, придании им не абразивный и не вызывающий усталости.

Ключевые слова: Термическая обработка, закалка, нормализация, отпуск, криогенная обработка, термическая обработка чугуна, изменения, возникающие при термообработке.

Annotation: This article discusses the types of heat treatment of various rolled, cast, forged and stamped parts, reducing their hardness, increasing machinability, and after processing increasing their hardness, strength, elasticity, making them non-abrasive and non-fatigue.

Keywords: Heat treatment, hardening, normalization, tempering, cryogenic treatment, heat treatment of cast iron, changes occurring during heat treatment.

Termik ishlov berish deb metall va qotishmalarning strukturasini o'zgartirib, ularning fizik, mehanik va texnologik xosslarini yaxshilash uchun qizdirish, ushlab turish va sovitish jarayoniga aytildi.

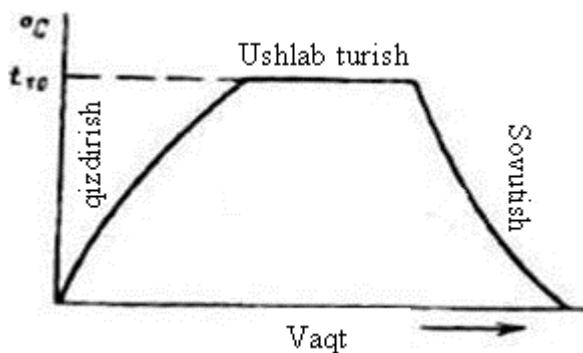


1-rasm. Termik ishlov berish grafigi. t_{to} – qizdirish va ushlab turish herorati.

Xar xil prokatlar, quymalar, bolg'alangan va shtamplab yasalgan detallarga termik ishlov berilib, qattiqligini pasaytirilsa, ularning ishlanuvchanligi oshadi, ishlov berilgandan keyin esa ularning qattiqligi, mustahkamligi, elastikligini oshirish, emirilmaydigan va charchamaydigan qilish uchun yana termik ishlov beriladi.

Termik ishlov berish natijasida metallarning mexanik xossalarini bir necha karra o'zgartirish mumkin. Buning natijasida ulardagi ruxsat etilgan kuchlanish miqdori oshadi, ulardan yasalgan detallarning o'lchamlari va massasi kamayadi, ishonchliligi va xizmat muddati ko'tariladi.

Termik ishlov berish(TIB) jarayoni 2 asosiy ko'rsatkich-haroat va vaqt bilan baholanadi [1-rasm].

Hozirgacha o'r ganilgan Fe+C fazalari(ferrit, perlit, tsementit) juda sekin qizdirib sekin sovitilganda hosil bo'lgani uchun ularni muvozanatdagi fazalar, ya'ni oddiy haroratlarda o'zgarmaydigan fazalar deb ataladi.

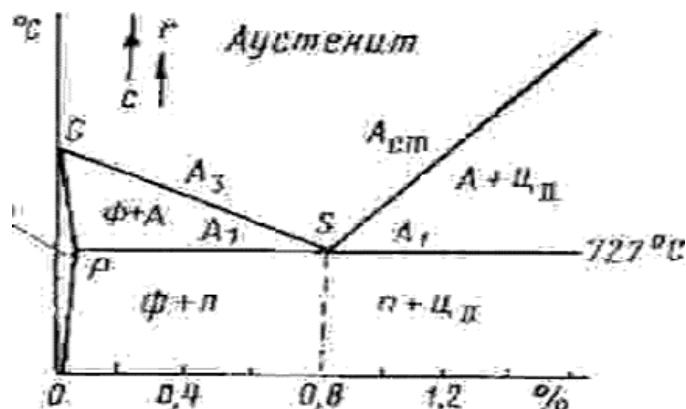

2-rasm. Uglerodlik ho`latlarning termik ishlov berish tertibini aniqlash uchun kerak bo`ladigan kritik nuqtalarning joylashish sxemasi.

TIB uch turda amalga oshirilishi mumkin: sof termik ishlov, termomexanik ishlov, kimyoviy-termomexanik ishlov.

Sof termik ishlovning o'zi: yumshatish, me'yorlash (normallash), toblastish va bo'shatish uslublariga bo'linadi. Agar TIB natijasida metal yoki qotishma strukturasida nomuvozanat holat strukturasi hosil bo'lsa, uni bo'shatish yordamida muvozanat holatiga o'tkaziladi.

Metall yoki qotishmaning TIB tartibini belgilash uchun ularning kritik nuqtalarini aniqlay bilish lozim(2-rasm). PSK chizig'idagi pastki kritik nuqtalar A_1 bilan, GSE chizig'idagi uyqorigi kritik nuqtalar A_3 bilan, qizdirishdagi kritik nuqtalar A_c bilan (fr. chauffier-qizdirmoq) va sovitishdagi austinitning perlitga aylanish kritik nuqtalari A_r (fr.refroidir-sovutmoq) bilan belgilanadi. A_{r3} -austenitdan ferrit yoki ikkilamchi tsementitning ajralib chiqa boshlash kritik nuqtasini, A_{s3} ferritning,


A_{st} (yoki A_{s3}) esa ikkilamchi tsementitning austenitda batamom erib bo'lish kritik nuqtalarini bildiradi.

Termik ishlov berish turlari

Yumshatish.

Yumshatishdan maqsad metall strukturasidagi donalarni maydalashtirib, strukturasini yaxshilash, ichki zo'riqishlarni yuqotib, oson ishlov beriladigan qilishdan iborat. Yumshatishning quyidagi turlari mavjud:

1).To'la yumshatish yordamida yirik donli, evtektoidgacha bo'lган po'latlarni bir tekis, myda donli qilib, ichki zo'riqishlarni yo'qotiladi. Buning uchun bolg'alanish yoki prokat vaqtida ortiqcha qizdirib yuborilgan quymalar va detallar kritik nuqtalardan(A_{s1} yoki A_{s3}) 30-50°S yuqoriga qizdirilib ushlab turilgach, asta-sekin sovitiladi. Bu jarayon 15-18 soat davom etadi.

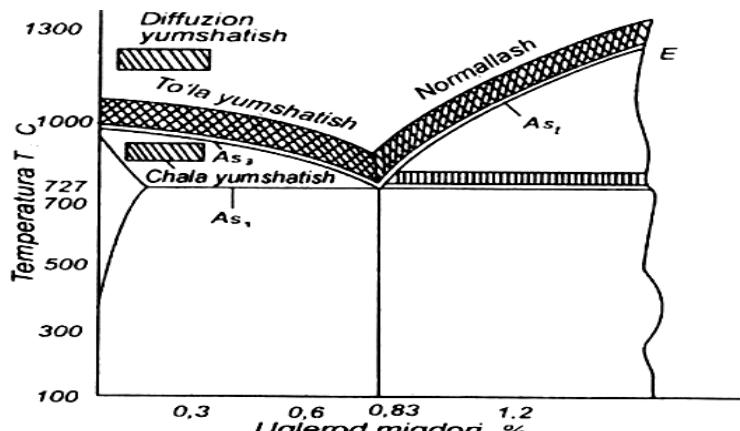

3-Rasm. Po`latlarni yumshatish va normallash haroratini uglerod miqdoriga qarab belgilash grafigi.

2).Chala yumshatish po'lat quymalar va detallarni mexanik ishlov berishdan oldin kritik nuqtalar(A_1 va A_3) oralig'igacha qizdirilib, ushlab turilgach asta-sekin sovitiladi. Bunda faqat perlit strukturasi qayta krisstallanadi.

3).Izotermik yumshatish uchun po'lat quyma yoki buyum $A_{s3}+(30-50°S)$ gacha qizdirilib, ushlab turilgach 600-700°S haroratlari muhitga o'tkazilib austenitdan, ferritdan, perliti yoki perliti struktura hosil bo'lgunicha ushlanadi va so'ngra sovuq havoda sovitiladi. Bunday yumshatishni 3-4 soatda amalga oshirish mumkin.

4).Donador tsementitga aylantirish uchun evtektoiddan keyingi ($C>0,8\%$) va legirlangan po'lat buyumlarning strukturasidagi plastinkasimon tsementit donalari mayda donali qilinadi. Bunda po'latni A_{s1} dan sal yuqori haroratgacha qizdirib (750-760°S) ushlab turilgach asta-sekin sovitiladi.

5).Diffuzion yumshatish po'lat quymalardagi kimyoviy notekislikni yuqotish uchun qo'llaniladi. Buning uchun yirik quymalarni A_{s3} dan 200-300°S

yuqorigacha($1050-1150^{\circ}\text{S}$) qizdirilib ushlab turilgach(8-12 soat) $500-600^{\circ}\text{S}$ gacha asta-sekin so'ngra ochiq havoda sovitiladi.

6).Qayta kristallab (rekrisstallizatsion) yumshatish usulbi sovuqlayin bosim bilan ishlov berish (prokat, yumshatish, shtamplash) natijasida detallar va buyumlarning metallidagi cho'zilgan donalar o'rnila mayda donalar hosil qilib, ularning plastikligini oshiradi. Buning uchun buyumni undagi metallning qayta krisstallanish haroratidan $200-300^{\circ}\text{S}$ yuqoriga ($600-700^{\circ}\text{S}$) qizdirib, asta-sekin sovitiladi.

Normallash(me'yorlash)

po'latni $A_{s3}(A_{st})+(30-50^{\circ}\text{S})$ haroratgacha qizdirib ushlab turilgach, havoda sovitiladi. Natijada tez sovigan austenitdan mayda donalik perlit (ferrit+tsementit) hosil bo'ladi. Bunda po'latning mexanik xususiyatlari va ayniqsa zarbiy qovushqoqligi keskin ortadi.

Yumshatish va normallashdagi qizdirish haroratlarini quyidagi umumiy grafikdan aniqlash mumkin(3-rasm).


Toblash.

Toblash deganda evtektoidgacha bo'lgan po'latlarni A_{s3} nuqtadan yuqori, evtektoiddan keyingi po'latlarni esa A_{s1} dan yuqori ($30-50^{\circ}\text{S}$) haroratgacha qizdirib ushlab turilgach, tez sovitish orqali termik ishlov berish (TIB) tushuniladi. Bunday TIBdan maqsad qattiqligi, elastikligi, mustahkamligi va ishqalishga chidamliligi yuqori bo'lgan martensit strukturali po'lat olishdan iborat. Bu ishning sifati quyidagi omillarga bog'liq:

Harorat va qizdirish tezligi. Qizdirish harorati asosan po'latdagi uglerod miqdoriga bog'liq [irltbo] . Evtektoidgacha bo'lgan po'latlar A_{s3} dan yuqoriga qizdirilib to'la toblansa ($P \rightarrow A \rightarrow M$), evtektoiddan keyingi po'latlar faqat A_{s1} dan ($30-40^{\circ}\text{S}$) ga qizdirilib, chala toblanadi. $[(P+TS) \rightarrow (A+TS) \rightarrow (M+TS)]$.

Sovitish tezligi va toblast muhiti toblast natijasida xosil bo'ladigan martensit strukturasiga katta ta'sir qiladi. Buning uchun austenit $550-650^{\circ}\text{S}$ gacha juda tez sovitilishi lozim. Bu tezlik ko'p jixatdan sovitish muhitiga bog'liq. Malagon 18°S lik suvda sovitish tezligi $600^{\circ}\text{S}/\text{sek}$. 10% li NaC eritmasida $1100^{\circ}\text{S}/\text{sek}$ va mineral

moyda esa 150°S /sek ga teng bo'ladi. Uglerodli po'latlar asosan suvda, legirlangan po'latlar esa mayda yoki xavoda sovutiladi.

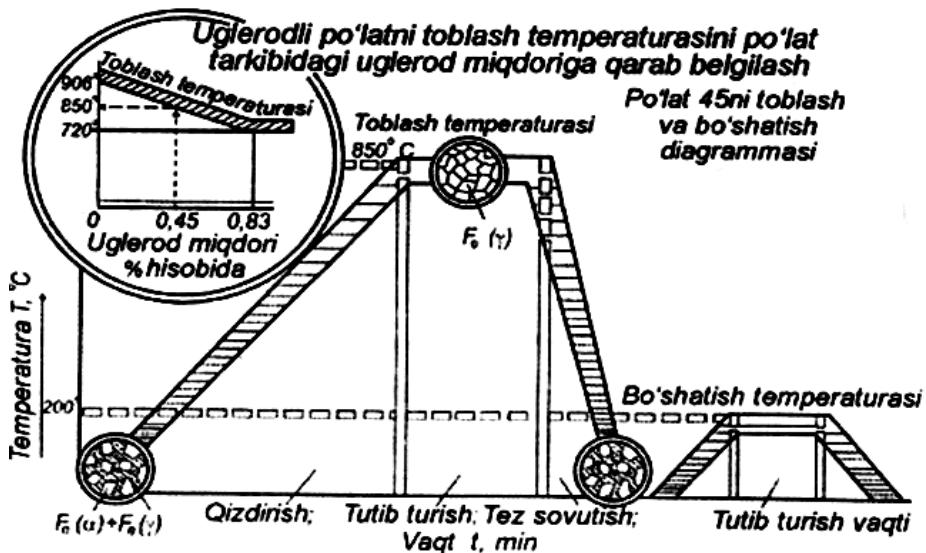

4-rasm. Po`latlarning tobplash va bo`shatish haroratini uglerod miqdoriga ko`ra belgilash grafigi.

Toblanganlik (prokalqvaemost) va toblanuvchanlik (zakalivaemost) po`latning toblanish qattiqligi va toblanish natijasida qattiqlikning oshinishiga baxo beradi.

Tobplash usullari asosan sovitish muhitlariga bog'liq bo'lib, bir muhitli, ikki muhitli izotermik va bosqichli tobplashlar farq qilinadi. Izotermik va bosqichli tobplash asosan yuqori uglerodli va legirlangan po`latlarda qo'llaniladi.

Patentlash deb po`latlarni tobplash haroratigacha qizdirib, ushlab turilgach $600-500^{\circ}\text{S}$ lik qo'rg'oshin (Pb) eritmasida sovitilib so'ngra bosim ostida ishlov berishga aytiladi. Bunda po`lat simlarning mustaxkamligi keskin ortgan xolda elastiklik va palstiklik xususiyatlari saqlanib qoladi.

Bo'shatish.

Bo'shatish uchun po`latlarni A_{s1} , nuqtalardan past haroratgacha qizdirib termik ishlov berishga aytiladi. Bunda po`latning qovushqoqligi ortib ichki zo'riqishlar yo'qoladi. Bo'shatish 3 xil: quyi, o'rtacha va yuqori bo'lishi mumkin.

Quyi bo'shatish $150-200^{\circ}\text{S}$ da bajarilib, asosan kesuvchi detallarda qullaniladi.

O'rtacha bo'shatish $350-500^{\circ}\text{S}$ da toblangan martensitdan troostit xosil qilib bajariladi. Bu uslub yuqori elstiklik talab qilinadigan prujinalarda qo'llaniladi.

Yuqori bo'shatish $500-650^{\circ}\text{S}$ da bajariladi va bunda martensit sorbitga aylanadi. Sorbitning qattiqligi, mustaxkamligi, elastikligi va qovushqoqligi yuqori. Bunday bo'shatish boshqacha qilib «po`latni yaxshilash» deb ataladi va bu uslub mashina va mexanizmlarning xarakatlanuvchi qismlarining detallariga(o'qlar, vallar, shesternalar va b.) ishlov berishda qo'llaniladi.

Po`latlarga termomexanik ishlov berish 2 xil bo'lishi mumkin:

1). Yuqori haroratli TMIB da detallar A_{s3} dan yuqori qizdirilib mexanik ishlov berilgach(bolg'lash, shtamplash) chala toblanib quyi bo'shatish bilan ishlov beriladi.

2). Quyi haroratli TMIB da esa A_{s3} dan yuqori qizdirlgan po'lat tuz eritmasida 600-500°S gacha tez sovitilib, so'ngra mexanik ishlov beriladi. Bu uslubda po'lat mustaxkamligi va qovushqoqligi pastroq bo'lib bajarish qiyinroq.

Cho'yanlarga termik ishlov berish.

Cho'yan quymalariga TIBda quyidagi uslublar qo'llaniladi:

Past haroratli bo'shatish 500-550°S ga qizdirib 2-5 soat ushlangach asta-sekin sovitilib bajariladi. Buni boshqacha qilib «cho'yan sun'iy qaritish» deb ham ataladi.

Grafitlovchi bo'shatish uchun cho'yan quymalar 900-950°Sda 2-4 soat ushlanib, asta-sekin sovitilib bajariladi. Natijada undagi tsementit(TS) ferrit va grafit(S)ga parchalanib cho'yanning qattiqligi pasayib mexanik ishlov berish engillashadi.

Normallash va toplash natijasida legirlangan cho'yanlarning mustahkamligi va ishqalishga chidamliligi ortadi.

Bolg'alanuvchan cho'yan(BCh) olish uchun kam uglerod- va kremniyli oq cho'yanga (2,5-3%C va 0.5-0,9%Si) betaraf muhitda grafitlovchi bo'shatish bilan ishlov beriladi. Bunda ferritlik(F) bolg'alanuvchan cho'yan olish uchun oq cho'yanni 950-1000°Sgacha qizdirib ledeburitdagi(L), tsementit(Ts)ni (Fe₃C) parchalab grafit(C-G) xosil qilinadi va harorat 750-720°S ga tushirilib 15-30 soat izotermik ishlov beriladi. Natijada perlit(P) tarkibidagi Ts va Ts₂ lar ham parchalanib ferrit(F) va bodroqsimon grafitlardan iborat struktura xosil bo'ladi. Perlitlik(P) BCh olish uchun esa oq cho'yanni 950-1000°S gacha qizdirib L parchalangach pech bilan birga asta-sekin soviladi. Natijada P va bodroqsimon G dan iborat strukturali BCh xosil bo'ladi. BCh olish jarayonini tezlatish uchun oq cho'yanlarni «bo'shatish» dan oldin toblab grafitlash markazlari ko'paytirib olinadi.

Foydalilaniladigan adabiyotlar:

1. V.A.Mirboboyev. Konstruksion materiallar texnologiyasi.— Toshkent, "O'qituvchi", 2004 y.
2. A.S.Iskandarov. Materiallarni kesib ishlash, kesuvchi asboblar va stanoklar.— Toshkent, "Fan va texnologiya", 2004 y.
3. S.X.Abdullaev, X.M.Akramov, I.T.Uluxanov, A.Matkarmov. "Texnologiya ta'limi metodikasi." Darslik. OO'MTV, Namangan, Usmon Nosir media, 2022. B 420. ISBN: 978-9943-8705-0-5. 449 bet
4. Акрамов Х. М. Огнестойкие свойства строительных конструкций //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 2 (66). – С. 56-59.
5. Akramov X. M. et al. PROBLEMS OF MODERN CONSTRUCTION IN NAMANGAN CONDITION //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 8. – С. 96-99.
6. Акрамов Х. М., Сайфитдинов А. С. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 8-11.